

9999652 E09-T-M-M12 as 2 e



F09-T-M-M12

Quickstart

This document is designed to be a guickstart and an

operating manual. Further documentation and downloads for the product can be found at

► Connection, mounting, and setting may only be

▶ Also comply with the national safety and accident

► Repairs may only be carried out by the manufacturer.

Any intervention in or changes to the device are not

electricalconnections may only be carried out when

▶ Incorrect handling or improper use can lead to

▶ pressure transmitters of the F09-T-M-M12 series are

The F09-T-M-M12 is maintenance-free. We recommend:

checking the screw connections and plug-in connec-

intended for filtered, dry or lubed compressed air &



ENGLISH

www.mp-sensor.de/en.

Safety Notes

exceeded.

permitted.

the EU Machinery Directive.

prevention regulations

the power is switched off.

malfunctions in your application.

performed by trained specialists.

DEUTSCH

Dieses Dokument ist als Quickstart und Betriebsanleitung ausgelegt. Weitere Dokumentation und Downloads zum Produkt finden Sie unter www.mp-

Sicherheit

- ▶ Das Gerät nicht im Bereich des Personen- und → Do not use the device in the area of personal and Maschinenschutzes einsetzen.
- ▶ Der F09-T-M-M12 ist kein Sicherheitsmodul gemäß ▶ The F09-T-M-M12 is not a safety module according to FU-Maschinenrichtlinie
- ► Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- ▶ Der maximal zulässige Überdruck darf nicht ▶ The maximum permitted overpressure must not be überschritten werden.
- ▶ Beachten Sie zudem die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- ► Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Gerät sind
- unzulässia. ► Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von Wiring work and the opening and closing of elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen
- Zustand durchführen. ► Unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Funktionsstörungen in Ihrer Applikation führen
- ▶ Drucktransmitter der Serie F09-T-M-M12 sind für gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase geeignet.

Wartung

Rücksendung

Der F09-T-M-M12 ist wartungsfrei. Wir empfehlen: ▶ Verschraubungen und Steckverbindungen sind in

regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Returns

Maintenance

tions regularly

Säubern Sie ausgebaute Geräte vor der Rücksendung, Clean removed devices before returning them in order um unsere Mitarbeiter und die Umwelt vor Gefährdung to protect our employees and the environment from durch anhaftende Messstoffreste zu schützen. Eine hazards caused by adhering residual measuring Überprüfung ausgefallener Geräte kann nur erfolgen, material. A check of faulty devices can only be examined wenn ein vollständig ausgefülltes Rücksendeformular when accompanied by a completed return form. This vorliegt. Eine solche Erklärung beinhaltet alle form includes information about all materials which came Materialien, welche mit dem Gerät in Berührung kamen, into contact with the device, including those which were auch solche, die zu Testzwecken, zum Betrieb oder zur used for testing purposes, operation, or cleaning. Reinigung eingesetzt wurden.

Entsorgung



Entsorgen Sie Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den einschlägigen landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften des Anliefergebietes. Die Geräte müssen fachaerecht entsorat werden und aehören nicht in den normalen Hausmüll.

Disposal



Dispose of device components and packaging materials in accordance with the relevant national waste treatment and disposal regulations of the delivery area. The devices must be disposed of properly and do not belong in regular domestic waste

Elektrischer Anschluss


- Versorgung mit sicherer Trennung vom Netz (PELV nach DIN VDE 0100-410, IEC 60364-4-41, HD 60364.4.41, EN 60079-14). Der Stromkreis muss potenzialfrei sein.
- die Schutzart IP65 sicherzustellen.
- ▶ Beachten Sie die Pin-Belegung (siehe unten).
- ▶ Der Drucktransmitter besitzt zwei Signalausgänge, ▶ The pressure transmitter has two signal outputs die gemäß Pin-Belegung verdrahtet werden können.

▶ Betreiben Sie den F09-T-M-M12 nur über eine ▶ Only operate the F09-T-M-M12 via a supply with secure disconnection from the circuit (PELV according to DIN VDE 0100-410, IEC 60364-4-41, HD 60364.4.41, EN 60079-14). The power circuit must be potential free.

- ► Montieren Sie den M8-Steckanschluss sorgfältig, um
 ► Carefully mount the M8-plug connector, in order to ensure the enclosure rating IP65.
 - ► Consider the pin assignment (see below).

Electrical connection

which can be wired according to the pin-assignment.

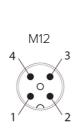

Kontakt / Contact	Benennung/ Identification	Aderfarbe/ Wire Color	Beschreibung/ Description
1	UB+	braun /brown	Versorgungsspannung / Power supply
2	NC	weiß / white	Not connected
3	0 V	blau / blue	Masse, Bezugsmasse für Strom- ausgang / Ground, reference ground for current output
4	OUT 1	schwarz / black	Analog-Ausgang / Analogl Output

Einbaubedingungen

Bei Montage/Demontage des Sensors muss die Anlage drucklos sein.

- ▶ Den Montageort leicht zugänglich und möglichst frei von Vibrationen halten.
- ▶ Die Sensoren dürfen in beliebiger Ausrichtung montiert werden.
- ► Umgebungstemperatur beachten ("Technische Daten").
- ▶ Geräte nicht an einer Stelle montieren, an der hohe Druckimpulse wirken können.
- ▶ Das maximale Anziehdrehmoment bei der Befestigung des Sensors beträgt 2,5 Nm.

Installation conditions

When installing/uninstalling the system must be depressurised.

- ► The mounting location site shall be easily accessible and free of vibration.
- The sensors may be mounted in any orientation. ▶ The ambient temperature shall not exceed the specified limits ("Technical Data").
- ▶ Do not mount the devices at a location where high pressure peaks can occur.
- ▶ The maximum tightening torque for mounting the sensor is 2.5 Nm.


www.sentronic.com

Transmitter-Werte / Transmitter values

Druckbereich Transmitter / Pressure Range Transmitter					Ausgabewert / Output value					
-10 bar	-11 bar	-13 bar	-110 bar	010 bar	012 bar	00,25 bar	15 V	110 V	010 V	420 mA
0	-1	-1	-1	0	0	0	1	1	0	4
-0,1	-0,8	-0,6	0,1	1	1,2	0,025	1,4	1,9	1	5,6
-0,2	-0,6	-0,2	1,2	2	2,4	0,05	1,8	2,8	2	7,2
-0,3	-0,4	0,2	2,3	3	3,6	0,075	2,2	3,7	3	8,8
-0,4	-0,2	0,6	3,4	4	4,8	0,1	2,6	4,6	4	10,4
-0,5	0	1	4,5	5	6	0,125	3	5,5	5	12
-0,6	0,2	1,4	5,6	6	7,2	0,15	3,4	6,4	6	13,6
-0,7	0,4	1,8	6,7	7	8,4	0,175	3,8	7,3	7	15,2
-0,8	0,6	2,2	7,8	8	9,6	0,2	4,2	8,2	8	16,8
-0,9	0,8	2,6	8,9	9	10,8	0,225	4,6	9,1	9	18,4
-1	1	3,0	10	10	12	0,25	5	10	10	20

056 222 38 18 mailbox@sentronic.com

Maßzeichnungen (mm) **Dimensional drawings (mm)**

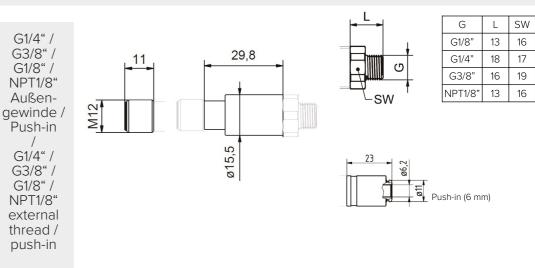

Bauform	Kompakte Drucktransmitter	Туре	Compact pressure transmitters	
Messbereich	-10 bar, -13 bar, -11 bar, -110 bar, 010 bar, 012 bar, 00,25 bar	Measuring range	-10 bar, -13 bar, -11 bar, - 110 bar, 010 bar, 012 bar, 00.25 bar	
Ausgang	Analog-Ausgang 420 mA, Analog-Ausgang 010 V, Analog-Ausgang 110 V	Output	Analog Output 420 mA, Analog Output 010 V, Analog Output 110 V	
Genauigkeit	± 0,5% FS	Accuracy	± 0.5% FS	
Prozessanschluss	G1/4" Außengewinde, G3/8" Außengewinde, G1/8" Außengewinde, NPT1/8" Außengewinde, Push-in Anschluss 6 mm	Process connection	G1/4" external thread, G3/8" external thread, G1/8" external thread, NPT1/8" external thread, Push-in connection 6 mm	
Material (Prozessanschluss)	Messing vernickelt	Material (process connection)	Brass nickel-plated	
Elektrischer Anschluss	M12 4-polig	Electrical connection	M12 4-pole	
Betriebsspannung	930 VDC, 1430 VDC (Spannungs-Ausgang)	Operating voltage	930 VDC, 1430 VDC (Voltage out)	
Material (Gehäuse)	Edelstahl 1.4305	Material (housing)	Stainless steel 1.4305	
Schutzart	IP65	Protection class	IP65	
Betriebsmedium	Gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase	Operating medium	Filtered, dry or oiled air and non-corrosive gases	
Gewicht	28 g	Weight	28 g	

